



PROTECTOR FACIAL PLANO TRANSPARENTE

Visor para protección facial

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pantalla fabricada en policarbonato. Diseño envolvente, suministra protección frontal y lateral desde la frente al mentón. Modelo Plano
- ✓ Diseño económico.
- ✓ Plano y flexible, se adapta perfectamente a los accesorios de sujeción.
- ✓ Fabricado en policarbonato.
- ✓ 9 ranuras distribuidas en la banda superior para un firme montaje en el soporte.
- ✓ Dimensiones: 8 x 15½" Espesor: 1 mm
- ✓ Disponible sólo incoloro.
- ✓ Debe ser utilizado con un elemento de protección ocular Z87+ cuando la actividad requiera este grado de protección.

Tratamientos:

Color

Incoloro: uso general

COBERTURA DE RIESGOS

Golpes leves
Chispas
Polvo
Salpicadura química
Partículas
Impacto de partículas

PRESENTACIÓN

Consultar

CERTIFICACIONES

IRAM En166
ANSI Z87.1 (Z87+)



**LIBUS**
F E E L S A F E**COLORES****901543** Protector Facial Plano Transparente**APLICACIONES**

Siderurgia
Minería
Construcción
Centrales y distribución
Eléctrica
Nuclear
Papelería
Química
Gas y petróleo

Logística
Naviera
Agro
Entes Estatales
Frigoríficos
Alimentos
Electrónica
Automotriz

ADVERTENCIAS

- Este producto cumple con el estándar EN 166:2002
- Está fabricado con materiales de los que se espera no causen efectos adversos a la salud. Sin embargo, el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad
- Si el protector está dañado deberá ser desechado y reemplazado
- Si el protector se daña durante el uso, abandone inmediatamente el área de riesgo y reemplácelo
- No modifique ni intente reparar este producto
- El tipo de protección que brinda está indicado sobre el producto (ver apartado "MARCADO") cuando es utilizado con los accesorios de montaje LIBUS:

901383 Soporte p/Prot.Facial c/Arnés Cremallera**902438** Soporte p/Prot. Facial c/Arnés Estándar**902493** Adaptador casco Facial/Audit. M

- Protectores oculares y faciales marcados con la letra "S" no deberían utilizarse cuando hay riesgo previsible de impacto de partículas volantes duras, afiladas o punzantes.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Se recomienda la limpieza luego de cada uso, con agua corriente tibia y jabón neutro o una solución de limpieza especificada para lentes. No utilice fluidos desengrasantes o clorados, ni solventes
- Para desinfectar utilice una solución de 20 mL de hipoclorito de sodio en 10 L de agua y un paño suave que no deje residuos.



MARCADO

El producto (ocular y montura) será marcado en función de su prestación conforme a lo establecido en la norma EN 166:2002. El detalle puede consultarse en el estándar citado. Como referencia, sobre el protector facial transparente podrá leerse "2-1.2 LIBUS 1A" donde:

- "2" indica el tipo de filtro (ver Tabla 1 en EN 166:2002).
- "1.2" indica el grado de protección (ver Tabla 1 en EN 166:2002).
- "LIBUS" indica el fabricante.
- "1" indica la clase óptica (ver Tabla 3 en EN 166:2002).
- "A" indica la solidez mecánica (ver Tabla 13 en EN 166:2002).



Los campos de uso más comunes:

PRESTACIÓN MECÁNICA	SÍMBOLO
Solidez Incrementada	S
Impacto a Baja Energía	F
Impacto a Medio Energía	B
Impacto a Alta Energía	A

PRESTACIÓN ÓPTICA	SÍMBOLO
Filtros para Soldadura (ver EN 189:2002)	1,2, 1.4, 1.7, 2, 2.5, 3 a 18
Filtros para el Ultravioleta (ver EN 178:2002)	2, 1.2, 2.1.4, 2.1.7, 2.2, 2.2.5, 2.3, 2.4, 2.5
Filtros de protección Seler para uso laboral (ver EN 172:2000)	5, 1.1, 5.1.4, 5.1.7, 5.2, 5.2.5, 5.3.1, 5.4.1
Clase Óptica (Calidad visual, uso continuo)	1

- Si el símbolo F, B y A no es el mismo para el ocular y la montura, al protector completo debe asignársele el de nivel menor.
- Para que una pantalla facial cumpla el campo de uso de símbolo 8, debe ir montada con un filtro de clase de protección 2-1,2 ó 3-1,2 de, al menos, 1,4 mm de espesor
- Para que un protector ocular cumpla con el campo de uso de símbolo 9 tanto la montura como el ocular deberán estar marcados con este símbolo junto con uno de los símbolos F, B o A
- Los oculares que superen los requisitos de resistencia al impacto de partículas a gran velocidad y temperaturas extremas deben marcarse con el símbolo de resistencia mecánica que corresponda seguido de la letra "T"; es decir "FT", "BT" o "AT".

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

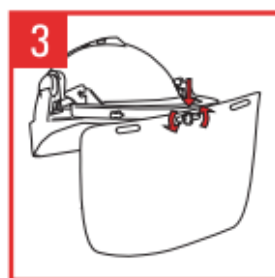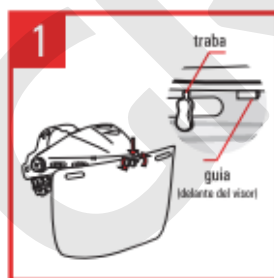

Antes de montar, retire el film protector de ambas caras del facial.

SOPORTE CON ARNÉS

1. Posicionar el visor sobre la traba central del soporte y rotarla 90°.
2. Flexionando el visor, repetir punto 1 para las trabas laterales.

ADAPTADOR PARA CASCO

3. Posicionar el visor sobre la traba central del adaptador para casco y rotarla 90°.
4. Flexionando el visor, repetir punto 3 para las trabas laterales.

